

CITTA' DI TORINO  
VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI  
AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT  
DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PERI SERVIZI  
CULTURALI - SOCIALI - COMMERCIALI  
SETTORE RISTRUTTURAZIONI  
E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
EX ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA

COPERTURE E FACCIATE  
PADIGLIONI I - II - III

Via San Marino 10, corso Unione Sovietica 220

IL DIRIGENTE  
MARIO MANTOVANI  
NUOVE OPERE PER IL SOCIALE  
Arch. Corrado DAMIANI  
COORDINATORE PER LA SICUREZZA  
IN FASE DI PROGETTAZIONE  
Geom. Claudio MASTELOTTO




PROGETTISTA  
Arch. Simona MONTEPARA  
COLLABORATORI  
Arch. Gemma BARBERO  
Geom. Claudio MASTELOTTO

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO  
PIANTA COPERTURE PADIGLIONE III

REVISIONI	MODIFICHE	DATA	DESSINATORE	SCALA	1:100
0	ESISTENZE			ELABORAZIONE	
1				REVISIONI	
2					
3					
4					
5					

014

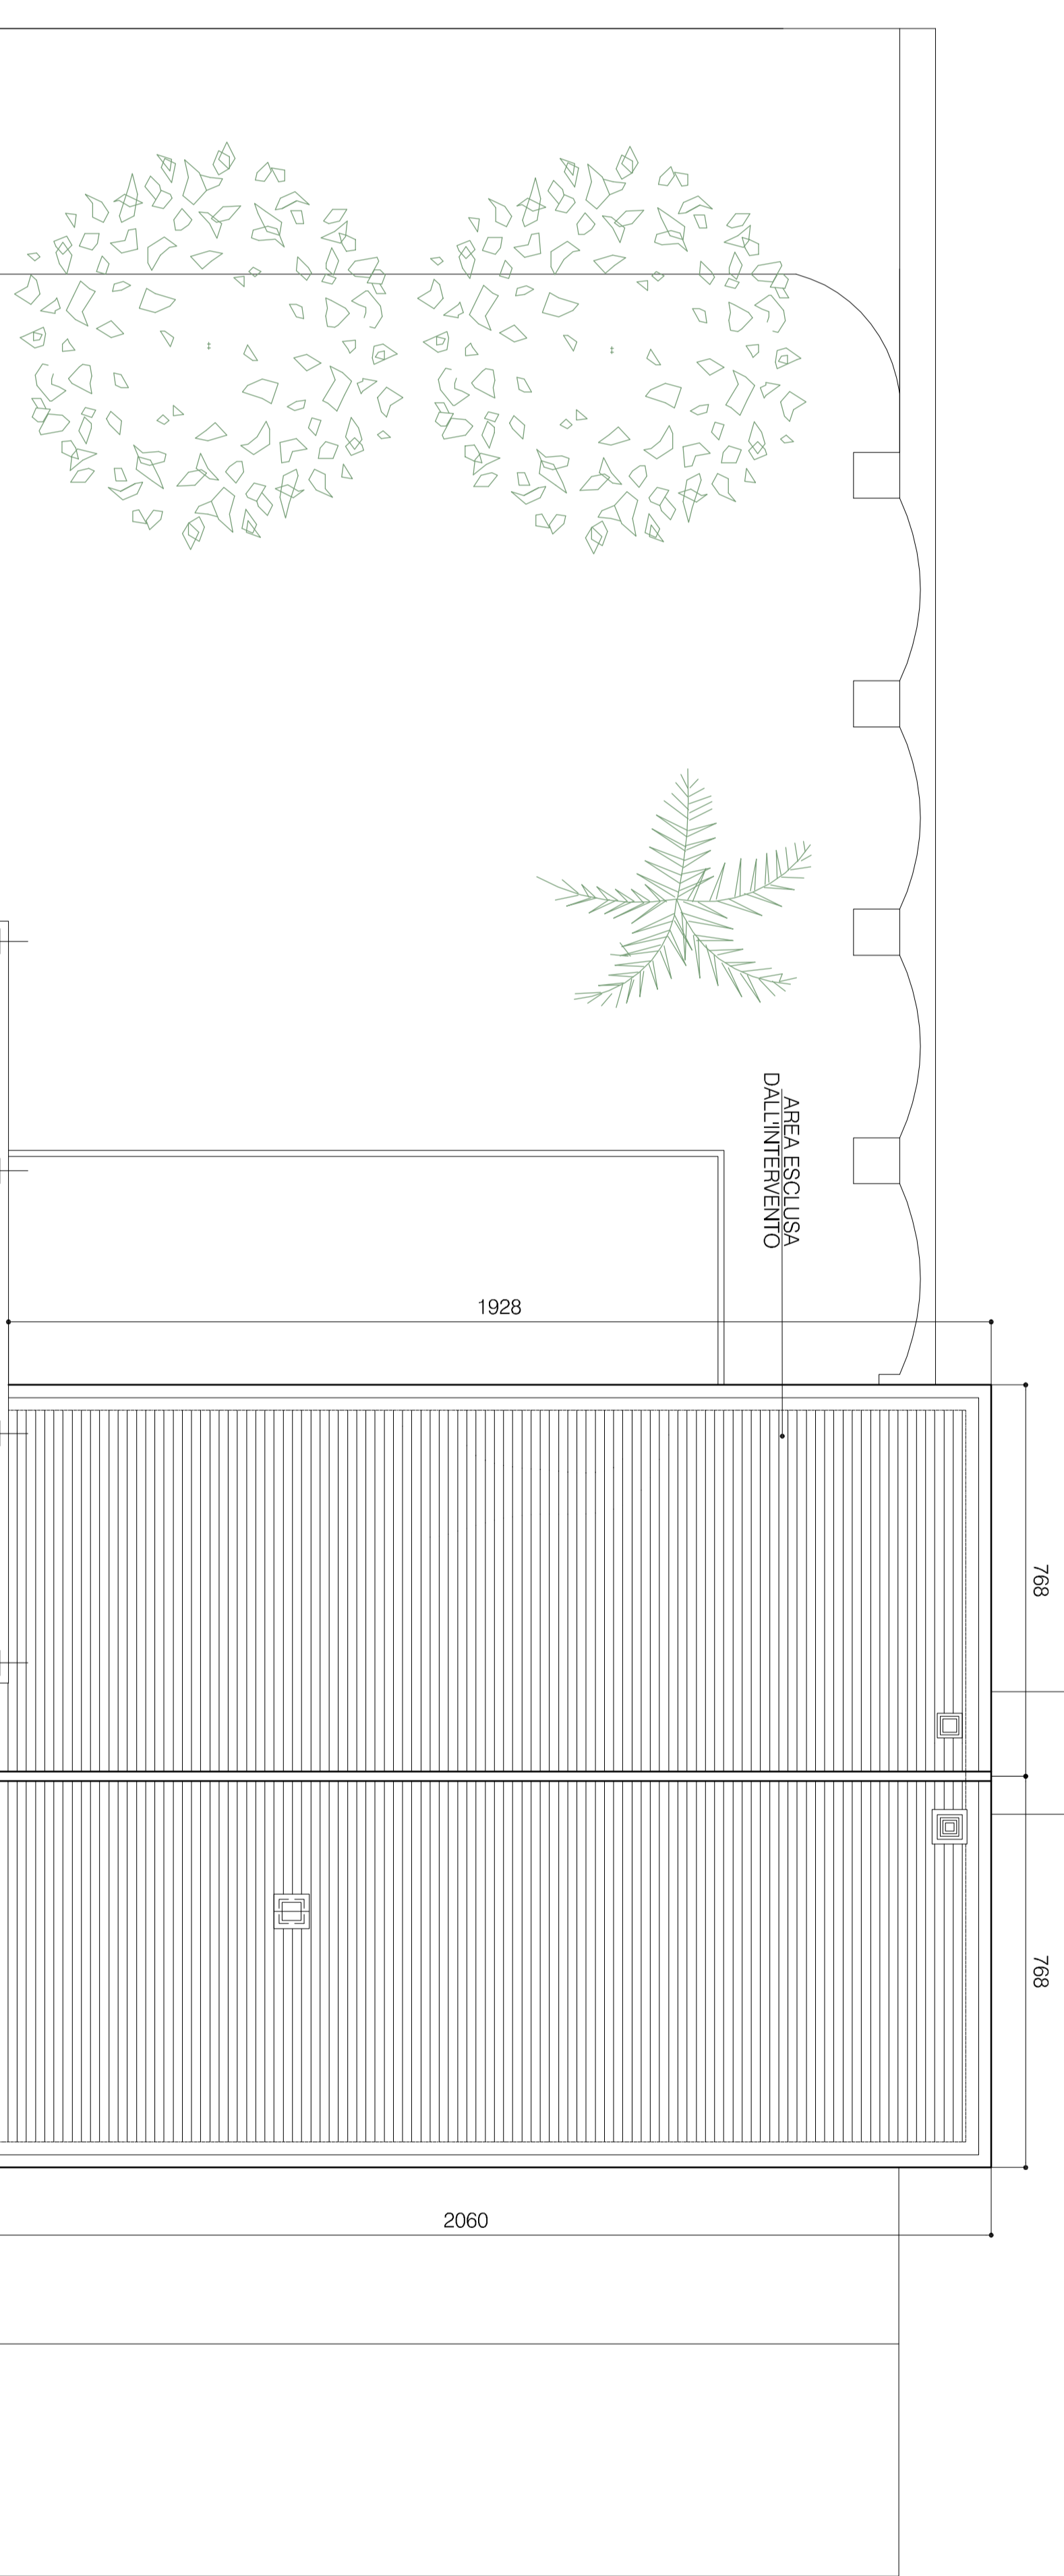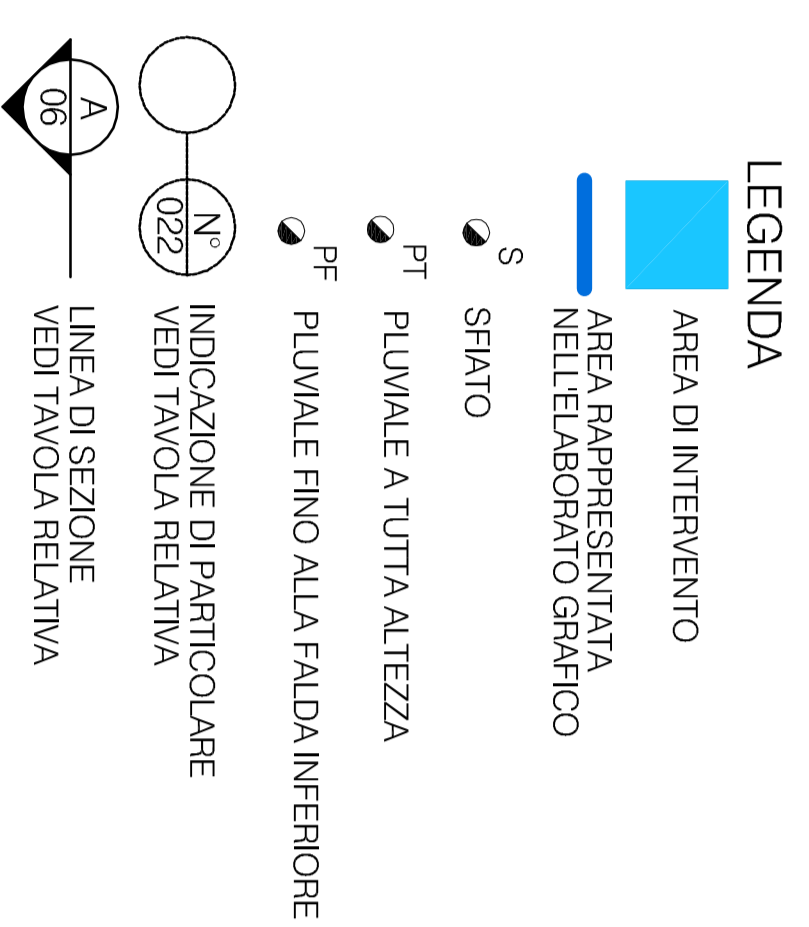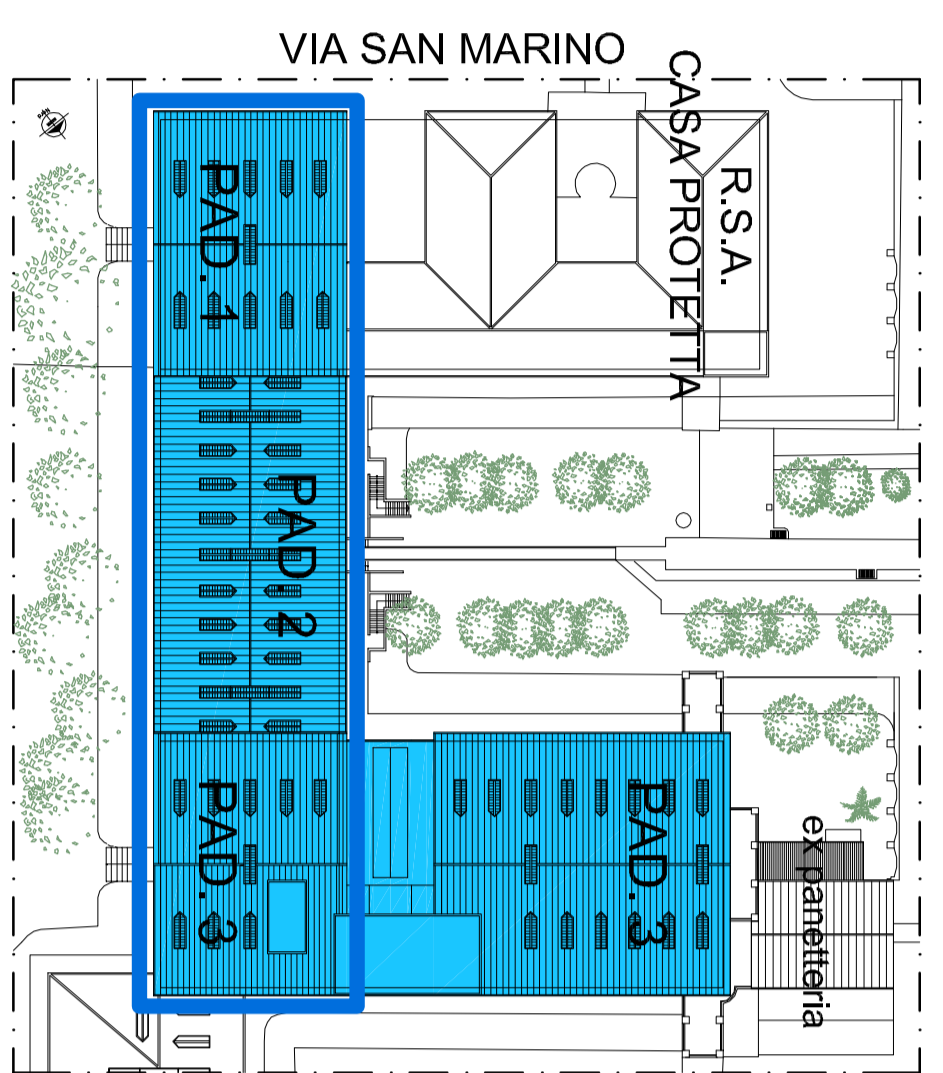

Pesa di pannelli isolanti termici in polistirene espanso sintetizzato stampato mediante rotolaggio con matla di lana di vetro.

Risarcimento del riprendito in scollatura degli infissi con malta espansiva e sigillatura degli elementi laterali con sali di nuova natura.

Inserimento di fascia coppo antiriflessione in PVC.

NUOVO canale di gronda in lamiera di rame di spessore di 6/10 di mm.

NUOVO canale in lamiera di rame di spessore di 6/10 di mm.

Consolidamento della struttura portante a disassatura degli abitanti. Lamine in acciaio inossidabile a protezione dei materiali invecchiati e scollatura dei nuovi materiali seguita in malta di cemento. Possibili in opera con malta idraulica refrattaria, eliminata nel rispetto delle modalit e progettuali.

Rinnozione del manto di copertura esistente in acciaio inossidabile in scollatura dai materiali rifiniture - scollatura dei corpi termici con nuovi infissi.

1727 Rimozione della granaia, isola della sottotetto esistente e impermeabilizzazione con membrana bituminosa arida con tessuto.

TETTO PIANO

740

972

TETTO PIANO

Palinella e rimozione delle parti ossidate sostituite e integrazioni ventilatura con antilugine e due mani di smalto epossidico per esterni.

